



ANEP

CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL

DIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

MONTEVIDEO 24/1/2020

UTU FLORIDA - SITUACION INSTALACION ELECTRICA EN GALLINERO Y PORQUERIZAS -SS.EE.B.T. T.GRAL.

1 INSTALACION INTERIOR APARENTE EN CAÑO DE PVC Y EN SECTORES CONDUCTORES APOYADOS DIRECTAMENTE EN PARED.

2 SIN LUMINARIAS, LAMPARAS COMUNES DE FILAMENTO INSTALADAS EN UN RECEPTACULO DE BAQUELITA EN TECHO.

3 NO EXISTE UN TABLERO CON PROTECCIONES E IDENTIFICACIONES CORRESPONDIENTE

4 DERIVACIONES MULTIPLES DE UNA UNICA PROTECCION.

5 LINEA GENERAL AEREA EN POSTACION DETERIORADA Y CON IMPORTANTE PERDIDA DE VERTICALIDAD.

6 EL CONDUCTOR DE LA LINEA GRAL. SE COMPONE DE MULTIPLES TRAMOS UNIDOS EN FORMA PRECARIA QUE RECORRE LONGITUDES IMPORTANTES POR EL ESTABLECIMIENTO.

7 ESTAS LINEAS NO CUENTAN CON PROTECCION DIFERENCIAL GENERAL EL CUAL SE DEBE INSTALAR EN EL TABLERO GENERAL DONDE SE UBICA EL INTERRUPTOR GENERAL DE TODA LA INSTALACION

8 LA INSTALACION DEL MOLINO DE RACION ES PRECARIA TIPO AEREA SIN PROTECCIONES ADECUADA Y EN POSTACION DETERIODADA E IMPORTANTE PERDIDA DE VERTICALIDAD.

9 EN SS.EE. SECTOR B.T. TABLERO GRAL. FALTA DIFERENCIAL GENERAL PARA PROTECCION DE LINEAS GRALS - FANTAN DESCARGADORES CLASE I DE PROTECCION DIFERENCIAL.

10 FALTA LA DENTIFICACION DE LINEAS EN DICHO T.G. DE SS.EE. B.T.