



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


CODICEN
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE COLONIA

OBRA: REFORMA Y MANTENIMIENTO
ESCUELA TÉCNICA DE ROSARIO
LOCALIDAD: ROSARIO
DEPARTAMENTO: COLONIA

FECHA

07/2018

L63

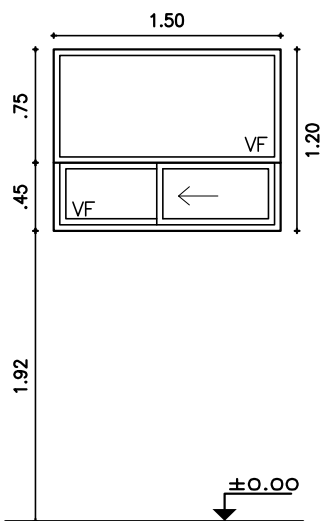

VENTANA INTERIOR CON PAÑO SUPERIOR FIJO Y
VENTANA INFERIOR CON UNA HOJA CORREDIZA Y OTRA FIJA

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	AL7	CANTIDAD	2	IZQ. DER.	x x	UBICACION	SECTOR D: BIBLIOTECA
------	-----	----------	---	--------------	--------	-----------	----------------------

PREMARCO

SIN PREMARCO

TAPAJUNTAS :

P E R F I L E S	O M A R C O	HOR.INFERIOR	4510/2539-2536	A C C E S O R I O S	A-4040/4060 (GRAPA DE AMURE)	-
		HOR.SUPERIOR	4510/2528		A-7040 (FELPILLA)	-
		LATERALES	4510/2501		A-3540 (TOPE TAPON)	-
		DIVISOR HOR.	0317		A-2071 (CIERRE LARA)	-
		DIVISOR VERT.			A-2860 (BURLETE)	-
		PORTACONTR.	-		A-1430 (CONJUNTO DE RODAMIENTO)	-
		CONTRAVIDRIO	4514		A-7150 (FELPILLA)	-
		ELEM.ARMADO	5537		A-2240 (TIRADOR LATERAL EMBUTIDO)	-
		CONECTOR HOR.	4525			-
		CONECTOR VERT.	2588			-
	H O J A	HOR.INFERIOR	4503			-
		HOR.SUPERIOR	4504			-
		LATERALES	4505		-	-
		ENGANCHE	INTERIOR: 4507		EXTERIOR: -	-
		COMPLEMENTO	-		-	-
		DIVISOR HOR.	-		-	-
		DIVISOR VERT.	-		-	-
		CONTRAVIDRIO	4514		-	-
		ELEM.ARMADO	-		-	-
		OTROS			-	-

TERMINACION

ANOLOCK

VIDRIOS

ESPESOR: Paño fijo superior 5 mm, vidrios inferiores: 4 mm TIPO: TRANSPARENTE COMUN

COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA

OBSERVACIONES

HOJA CORREDIZA, EN UNA VENTANA A LA IZQUIERDA Y EN LA OTRA A LA DERECHA

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- . Los marcos se amuraran sin sus correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.