



Plano Diagnostico Subzona 1 - Lámina 7
escala 1:1000

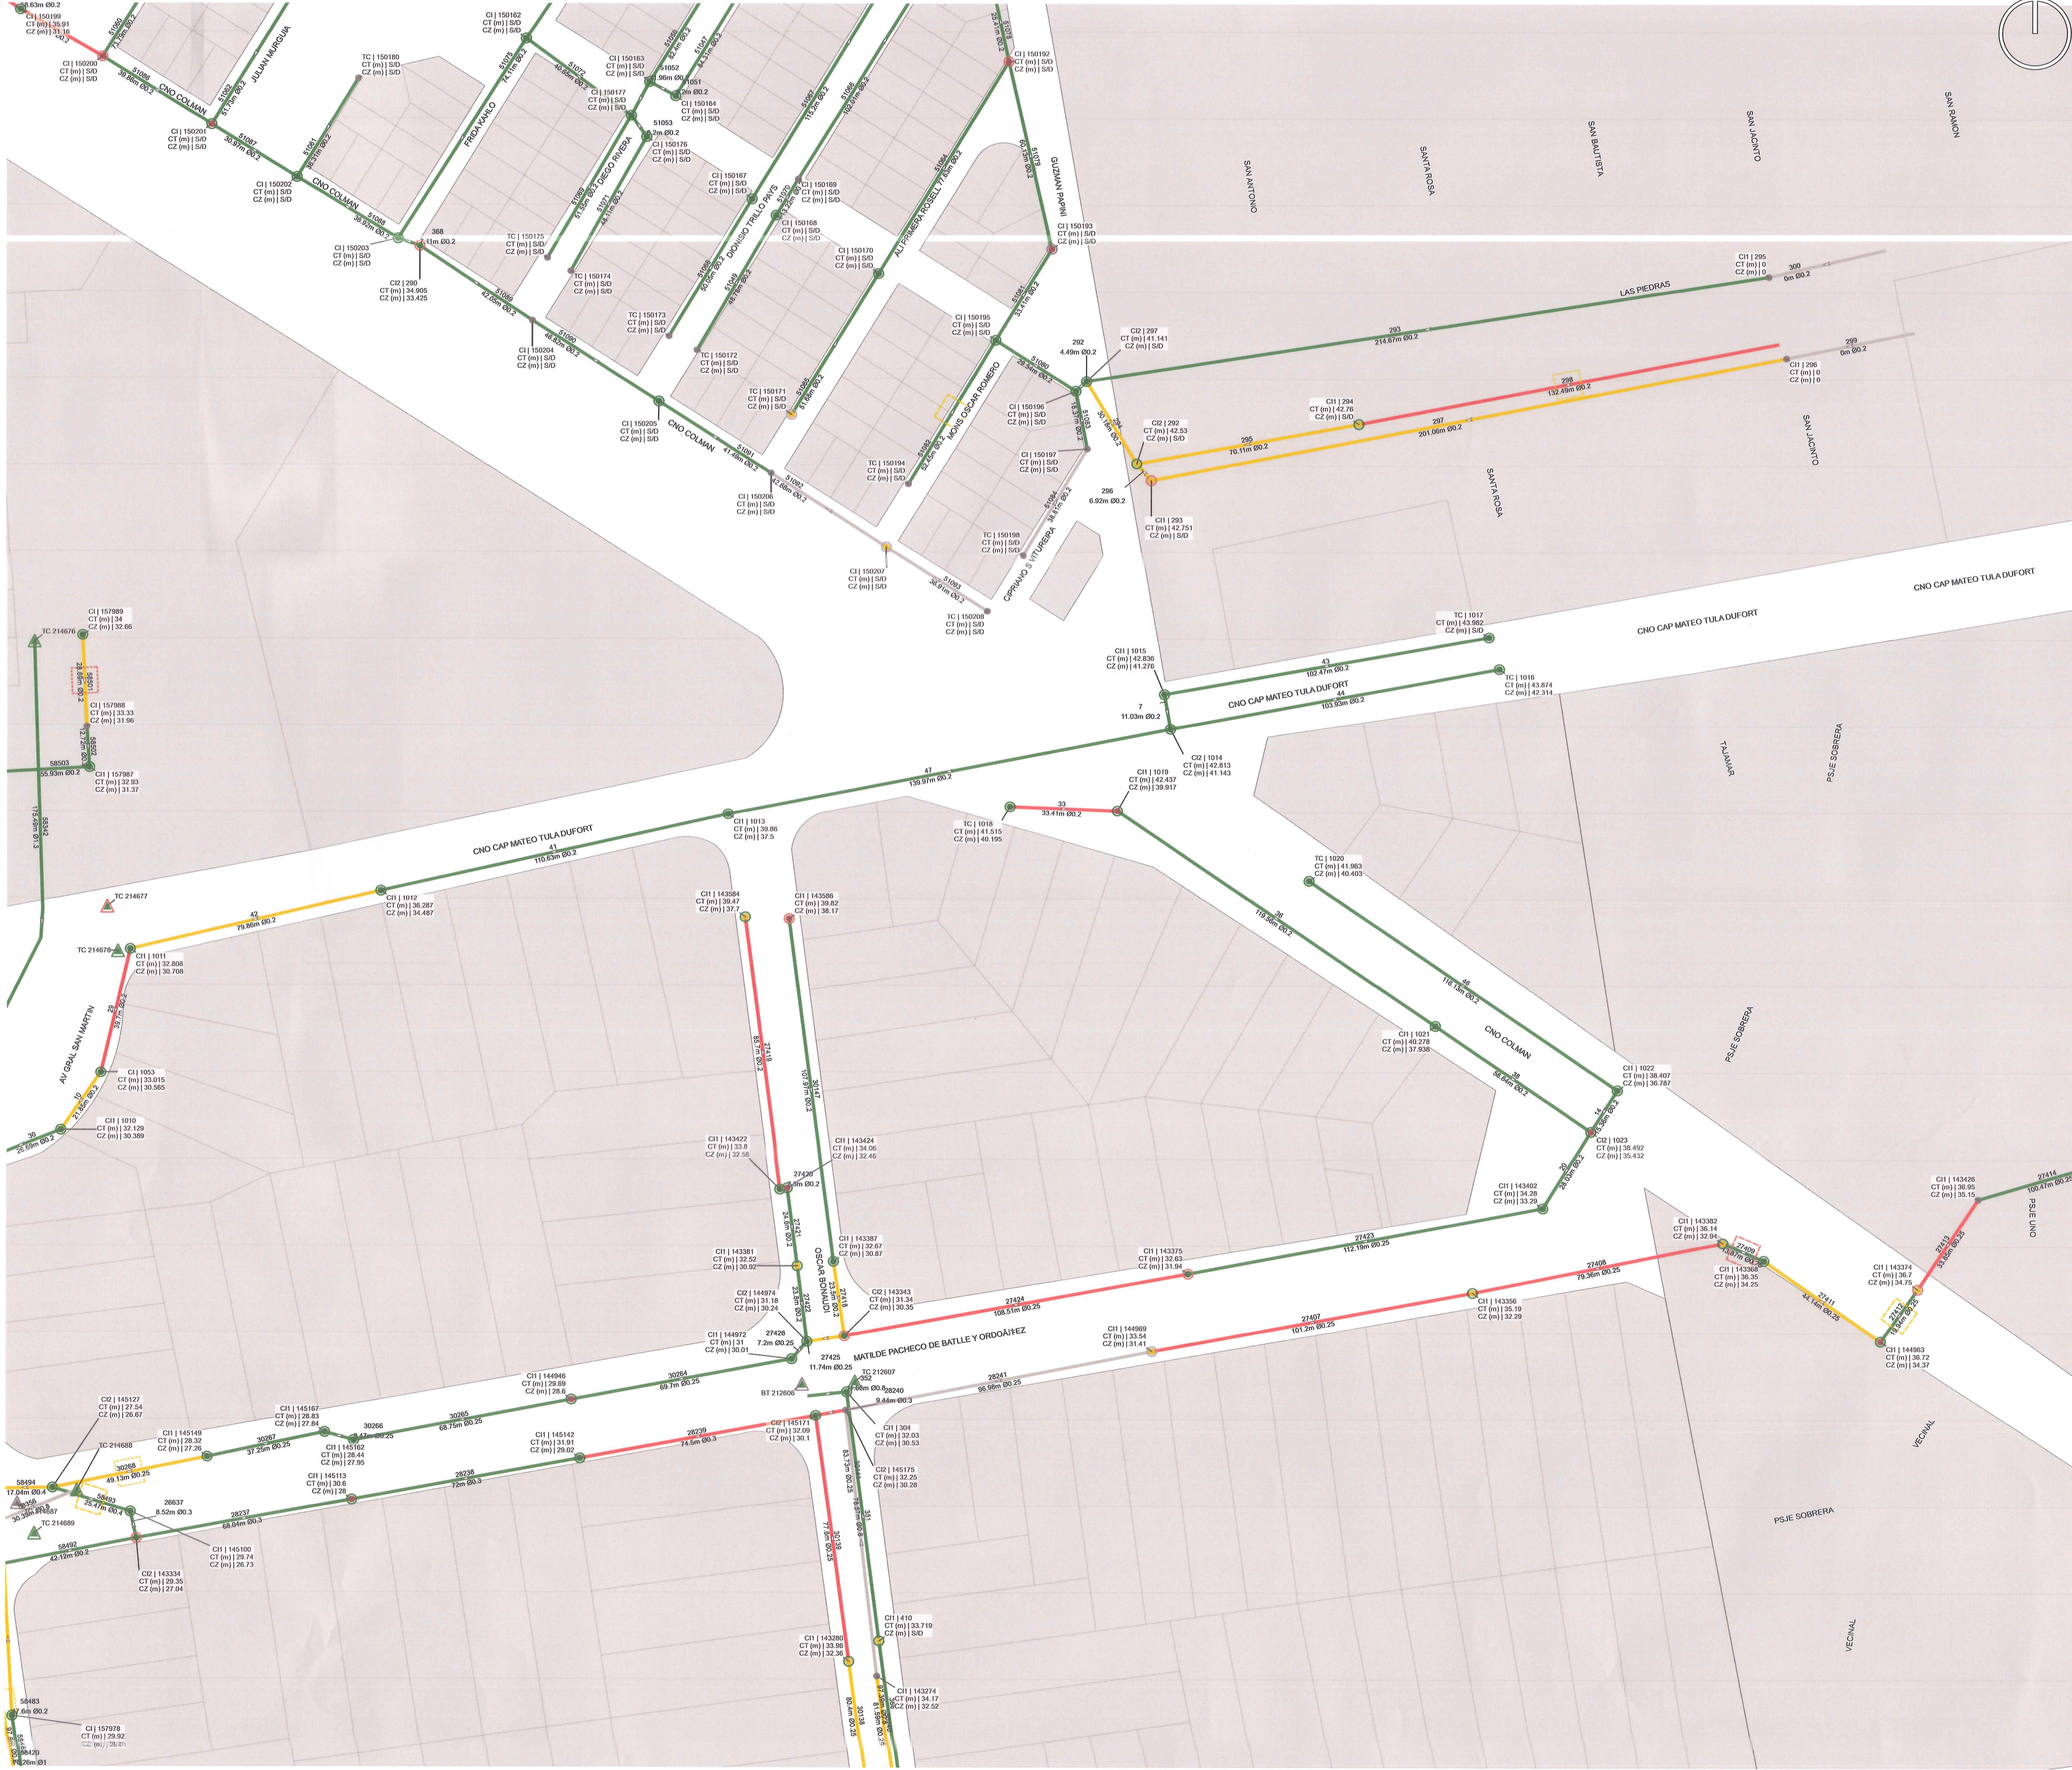


PLANTA DE UBICACIÓN - SUBZONA 1

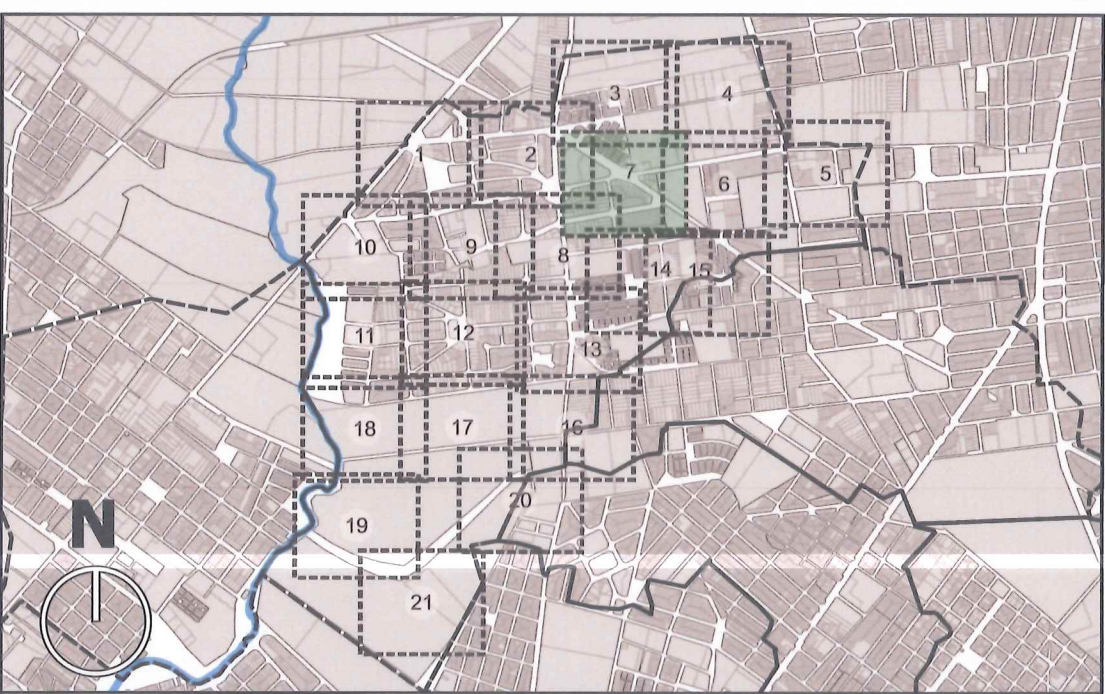

REFERENCIAS

- REGISTRO Y TAPA EN BUEN ESTADO
- REGISTRO EN MAL ESTADO TAPA EN BUEN ESTADO
- REGISTRO EN ESTADO S/D Y TAPA EN BUEN ESTADO
- REGISTRO EN BUEN ESTADO TAPA EN ESTADO MALO
- REGISTRO Y TAPA EN ESTADO MALO
- REGISTRO EN ESTADO S/D Y TAPA EN MAL ESTADO
- REGISTRO EN MAL ESTADO Y TAPA EN ESTADO REGULAR
- REGISTRO EN BUEN ESTADO Y TAPA EN ESTADO REGULAR
- REGISTRO EN ESTADO S/D Y TAPA EN ESTADO REGULAR
- PUNTOS SINGULARES, TRAMOS ESCALONADOS Y ALIVIADEROS
- S/D
- TRAMO DE COLECTOR CON NIVEL DE SEDIMENTACIÓN ENTRE 0% Y 15% EN BUEN ESTADO ESTRUCTURAL
- TRAMO DE COLECTOR CON NIVEL DE SEDIMENTACIÓN ENTRE 0% Y 15% EN ESTADO ESTRUCTURAL REGULAR
- TRAMO DE COLECTOR CON NIVEL DE SEDIMENTACIÓN ENTRE 0% Y 15% EN MAL ESTADO ESTRUCTURAL
- TRAMO DE COLECTOR CON NIVEL DE SEDIMENTACIÓN ENTRE 15% Y 50% EN BUEN ESTADO ESTRUCTURAL
- TRAMO DE COLECTOR CON NIVEL DE SEDIMENTACIÓN ENTRE 15% Y 50% EN ESTADO ESTRUCTURAL REGULAR
- TRAMO DE COLECTOR CON NIVEL DE SEDIMENTACIÓN ENTRE 15% Y 50% EN MAL ESTADO ESTRUCTURAL
- TRAMO DE COLECTOR CON NIVEL DE SEDIMENTACIÓN MAYOR A 50% EN ESTADO ESTRUCTURAL REGULAR
- TRAMO DE COLECTOR CON NIVEL DE SEDIMENTACIÓN MAYOR A 50% EN MAL ESTADO ESTRUCTURAL
- TRAMO DE COLECTOR SIN INSPECCIONAR
- CAPTACIÓN CON BUEN ESTADO EN CONEXIÓN Y ESTRUCTURAL
- CAPTACIÓN CON MAL ESTADO EN CONEXIÓN Y BUEN ESTADO ESTRUCTURAL
- CAPTACIÓN CON ESTADO REGULAR DE CONEXIÓN Y BUEN ESTADO ESTRUCTURAL
- CAPTACIÓN CON ESTADO S/D DE CONEXIÓN Y BUEN ESTADO ESTRUCTURAL
- CAPTACIÓN CON BUEN ESTADO DE CONEXIÓN Y MAL ESTADO ESTRUCTURAL
- CAPTACIÓN CON MAL ESTADO DE CONEXIÓN Y MAL ESTADO ESTRUCTURAL
- CAPTACIÓN CON ESTADO REGULAR DE CONEXIÓN Y MAL ESTADO ESTRUCTURAL
- CAPTACIÓN CON ESTADO S/D DE CONEXIÓN Y MAL ESTADO ESTRUCTURAL
- CAPTACIÓN CON ESTADO REGULAR Y CONEXIÓN EN BUEN ESTADO
- CAPTACIÓN CON ESTADO REGULAR Y CONEXIÓN EN MAL ESTADO
- CAPTACIÓN CON ESTADO REGULAR Y CONEXIÓN EN ESTADO REGULAR
- CAPTACIÓN CON ESTADO REGULAR Y CONEXIÓN S/D
- CAPTACIÓN SIN INSPECCIONAR

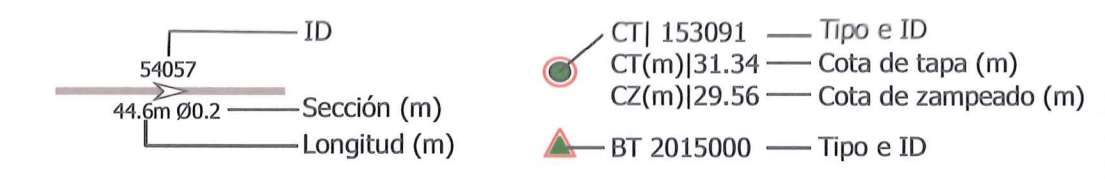

NOTAS

- Las cotas estan referidas al cero wharton.
- Las tapas en mal estado corresponden a tapas: rotas, faltantes, provisoria y hundidas
- Las tapas en estado regular corresponden a tapas con marco roto, marco descalzado y selladas.
- El porcentaje de sedimentacion es determinado en funcion de la seccion del colector.
- Los tramos indicados con un estado regular son lo que tiene raices y fisuras.
- Los tramos indicados con mal estado estructural presentan rotura.



Dr. Campoamor 5096 - Montevideo
Tel.: +598 94 050 675

RELEVAMIENTO SUBZONA 1
CONTRATO N°1470

CONTENIDO: Planta general	RELEVAMIENTO: Bruno Werner Santiago Cuevas Nicolas Castro	LAMINA: L7
COORDINACIÓN: Ing. Gabriel Diaz	ESCALA: 1:1000	FECHA: OCT. 2022
PROYECTO: Ing. Maurizio Monetti	DIBUJO: Bruno Werner	VERSION: 1